



杭州虹谱光电科技有限公司

HongPu Optoelectronics Technology Co.,Ltd.

HP821 LED 光电性能分析仪

使

用

手

册



电话：0571-89900037 传真：0571-89900040

网址：www.hopoo.net 邮箱：ho-pu@163.com

地址：浙江省杭州市西湖科技园振中路 202 号 8 幢

前 言

感谢您购买和使用我公司的产品。本仪器为精密测量仪器,为确保正确使用,以免因使用不当而导致仪器或被测件遭到损坏,请在操作使用仪器前,仔细阅读本手册。请妥善保管本手册,以便碰到问题时及时查阅。假如您阅读完本手册后仍有疑问,请您与当地经销商联系或致电本公司的工程师,进行进一步的洽询。

在您第一次打开仪器包装箱后,请对照“装箱清单”中所列的所有附件,核对是否齐全,若有不符请尽快与本公司或经销商联系,以维护您的权益。

公司声明:

- 1、对于本手册内容如有不同理解,以本公司技术部门的解释为准;
- 2、本手册所描述的内容可能并非包含仪器的所有内容,本公司有权对产品的性能、功能、外观、附件、包装等进行改进或改变,恕不另行通知,但可保证本说明书与所购仪器一致;
- 3、我们已经尽最大努力以确保本手册的准确性,如您有疑问或发现错误,请直接与本公司或公司授权代理商联系。
- 4、本手册版权归杭州虹谱光电科技有限公司所有,其他任何公司或个人不得抄袭本手册;

目 录

第一章 概 述.....	1
第二章 主要技术特征.....	2
第三章 基本原理.....	3
一、正向电压反向漏电流测量原理.....	3
二、反向漏电流测量原理.....	3
三、光强测量原理.....	3
四、光通量测量原理.....	4
第四章 仪器构造.....	5
一、仪器前面板说明.....	5
二、仪器后面板说明.....	6
三、光强测试装置说明.....	7
第五章 操作说明.....	7
一、仪器安装.....	7
二、工作条件参数设定.....	8
三、正反向电参数测试.....	9
四、光强测量.....	9
五、半光强角的测量.....	9
六、光通量定标.....	9
七、光通量测量.....	10
八、光度校零.....	10
九、光强定标.....	11
第六章 注意事项.....	12
第七章 装箱清单.....	12

第一章 概 述

LED（发光二极管）由于其具有发光强度高、功耗低、寿命长、等独特的优点，被认为是21世纪最有发展前景的新型光源，已被广泛的应用于各行各业。白光LED的出现使LED作为照明光源的前景更为广阔，LED将逐步取代传统光源成为照明光源的主角。

LED的光电性能直接反应了LED作为光源的品质，对于研制和生产LED有着非常重要的意义。对此，本公司研制了HP821光电性能测试仪，该仪器具有用户自设定正向工作电流，电压，光强，光通量定标，自校零功能。可用于测量LED的正向电流，正向电压，反向漏电流，光强，光通量等参数。

HP821 LED 光电性能分析仪具备以下特点：

- 1、 一台仪器实现对LED的四个主要参数（光强、光通量、正向电压及反向漏电流）进行测量；
- 2、 光强测量条件符合国际标准（CIE pub.No.127 条件A或B），以便测试结果进行相互对比交流；
- 3、 测光探测器修正水平高，达到国家一级标准；
- 4、 各种测试条件参数均使用按键操作设定，没有机械电位器调节；

第二章 主要技术特征

- 1、 正向电流的设定范围: 0.1~800mA(2A 定制);
- 2、 正向电压的测量范围: 0.1~20.00V;
- 3、 反向电压的设定范围: 0.1~20.00V;
- 4、 反向漏电流的测量范围: 0.1~200.0uA;
- 5、 光强测量范围: 1mcd~3000cd;
- 6、 光通量测量范围: 1mlm~9999lm(视积分球大小);
- 7、 光度测量精度: 一级; 电参数测量精度 0.5 级;
- 8、 工作电源:
 - (1) 供电电压: AC 220V±10%
 - (2) 电源频率: 50Hz/60Hz
 - (3) 功耗: 约 20VA
- 9、 工作环境要求:
 - (1) 允许工作环境温度: 0°C~40°C
 - (2) 正常测量最佳温度: 25°C±5°C
- 10、 外形尺寸: (宽×高×深)260mm×155mm×360mm
- 11、 重量: 约 3kg

第三章 基本原理

一、正向电压反向漏电流测量原理

原理框图如图 1(a)所示，给被测 LED 提供规定的正向工作电流，检测 LED 两极间产生的压降，即正向电压。

二、反向漏电流测量原理

原理框图如图 1(b)所示。在被测 LED 两端施加一个规定的反向电压 U，检测 LED 的反向漏电流。


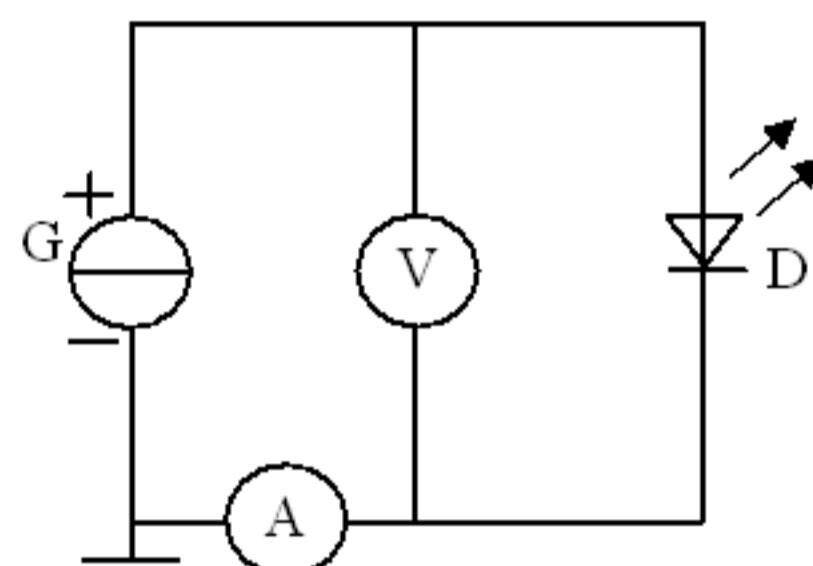


图 1(a)正向电压测量框图

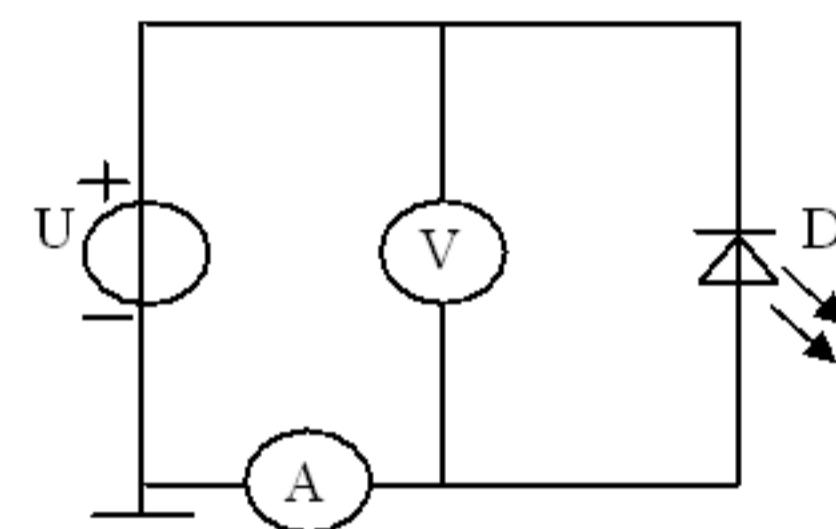

1(b)反向漏电流测量框图

D 被测 LED 器件 G 恒流源 U 恒压源 A 电流表 V 电压表

三、光强测量原理

测量距离 d 和测光探头的受光面积按 CIE 推荐的标准设置。CIE 推荐的标准测光探头要求有一个面积为 100mm^2 (相应直径为 11.3mm)的圆入射孔径，两个测试条件如下表：

CIE 推荐	LED 顶端到探测器距离 d	立体角	平面角
标准条件 A	316mm	0.001sr	2°
标准条件 B	100mm	0.01sr	6.5°

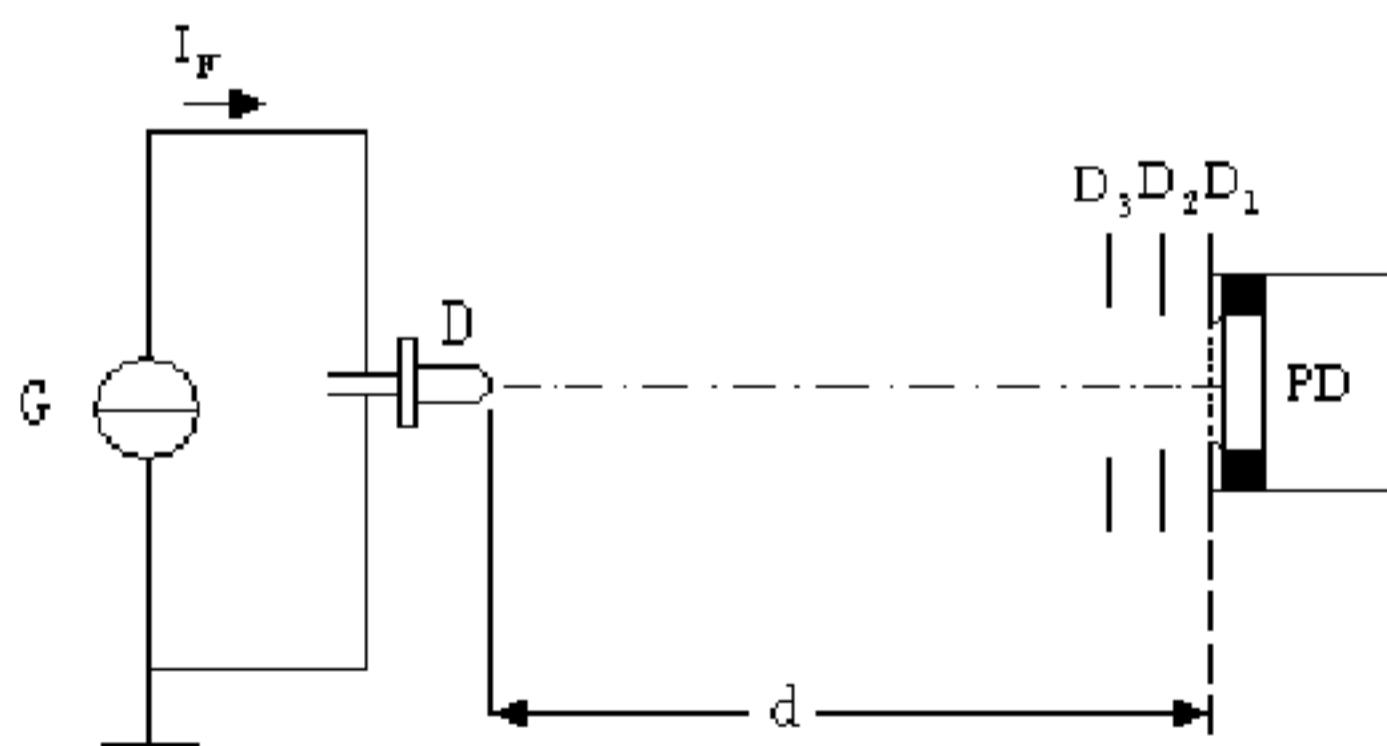


图 2. 光强测量原理框图

D:被测器件，G:电流源，D1、D2、D3:消除杂散光光栏，

PD:光度探测器

光强的测量，在测试平台上安装被测 LED，通过改变测试平台上角度刻盘的角度测量 LED 的 $+90^\circ \sim -90^\circ$ ；先对 LED 在标准条件 A 或标准条件 B 处的“照度 E”进行测量，然后根据距离平方反比定律如式 1，计算 LED 的“光强 I”值。

$$E = I / D^2 \quad \text{式 1}$$

本仪器中的恒流源和恒压源由微处理器通过 D/A 自动控制，精度高、速度快。

四、光通量测量原理

如图 3 所示，光通量测试需要配一个积分球，光通量的测量采用相对比较的方法，在刚安装系统后，首先用光通量标准灯对整个系统进行定标，再对被测管子进行测量。(在定标完成后，下次测量无须再定标，但探测器安装位置及球内结构发生改变除外)。

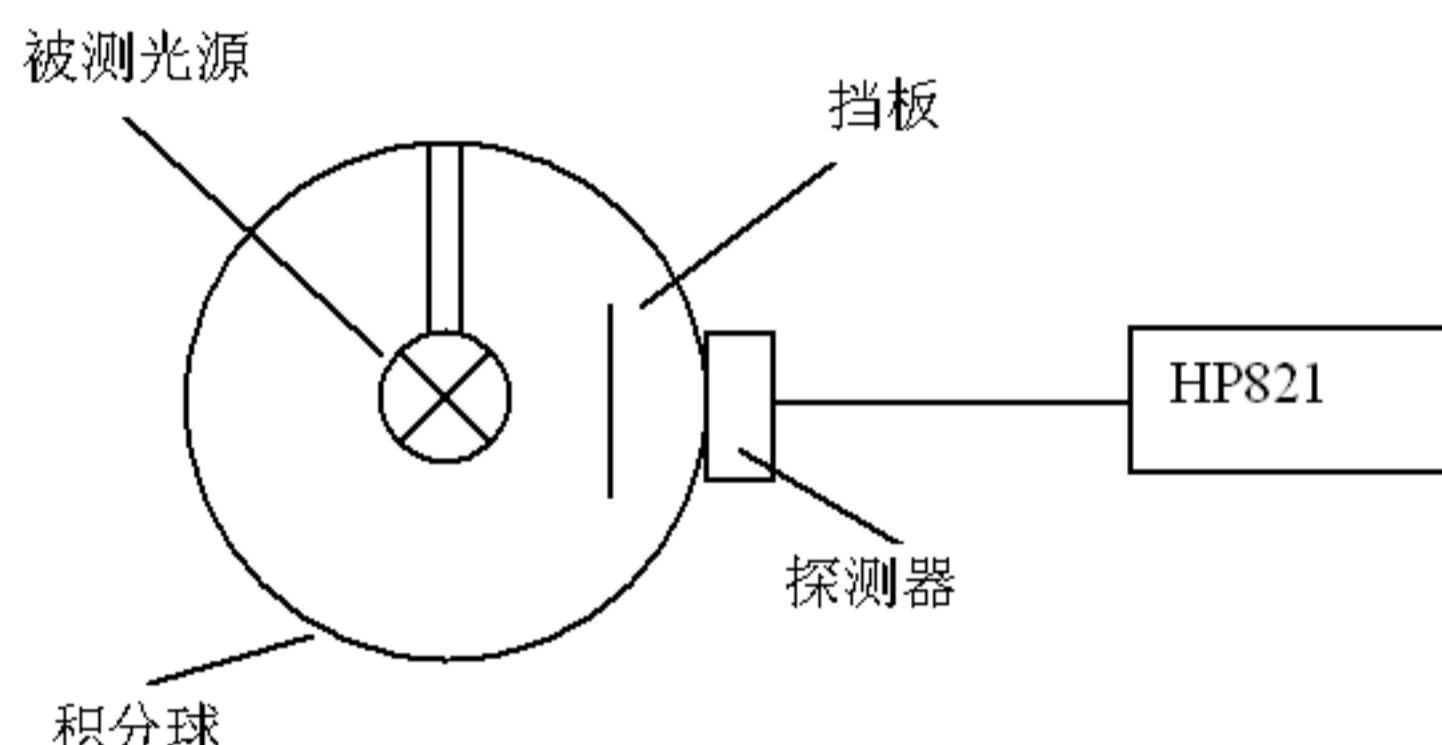


图 3 光通量测试示意图

第四章 仪器构造

一、仪器前面板说明

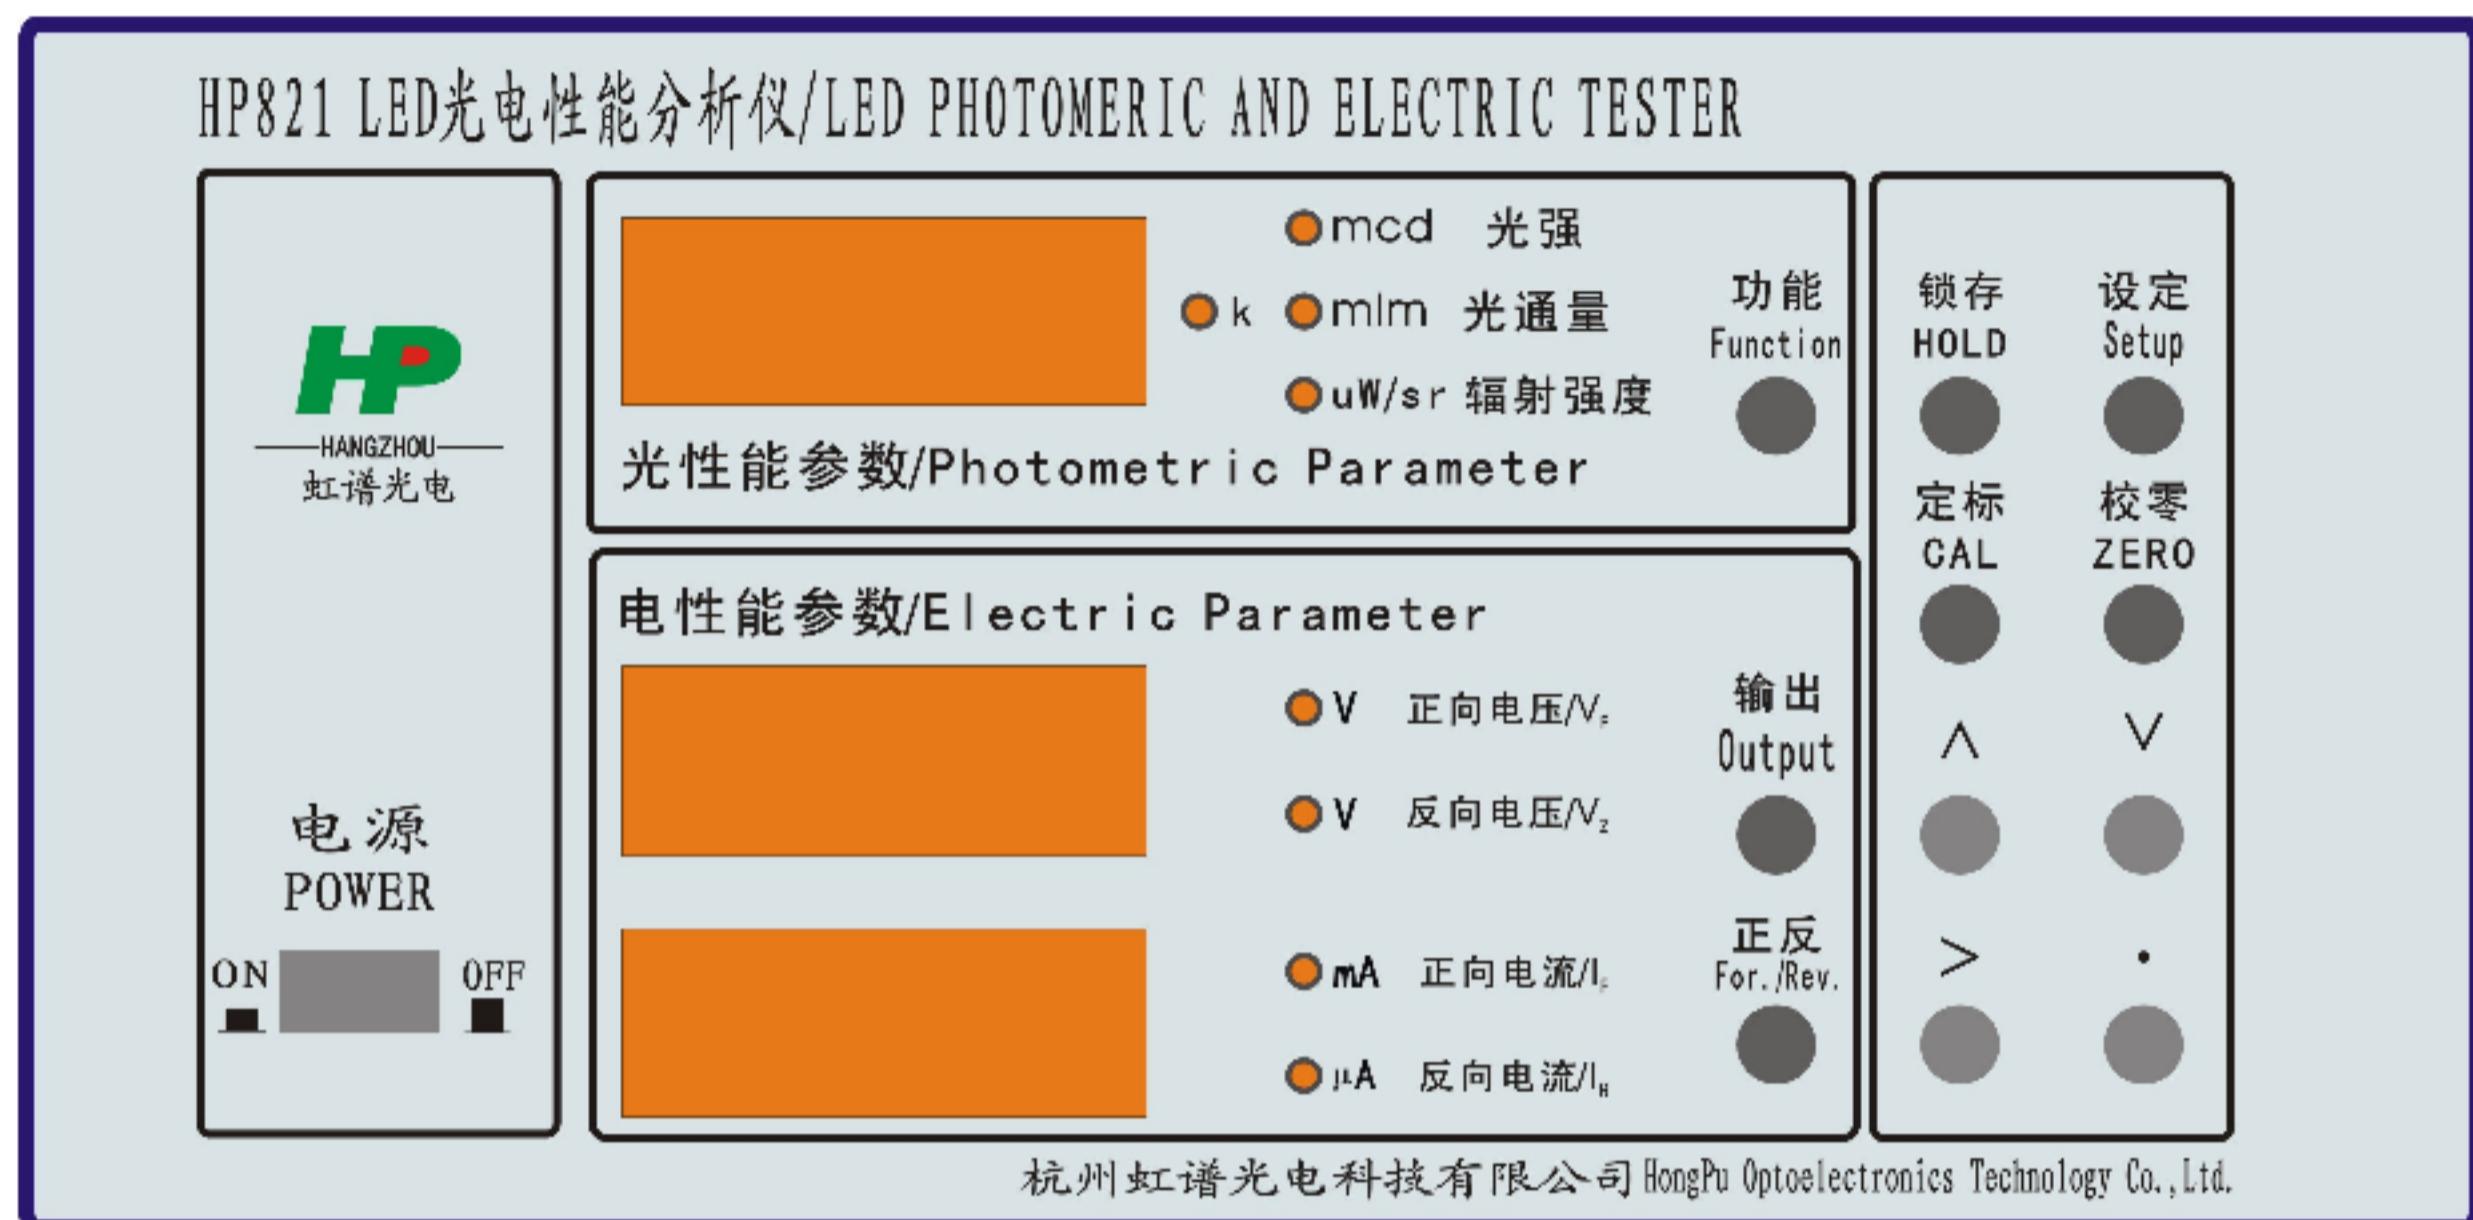


图 4 仪器前面板

窗口：

共有三个四位数码管的显示窗口，第一个窗口显示光性能参数，下面两个窗口显示电性能参数。光性能参数窗口后面有三个指示灯分别指示当前测试状态，可以通过“功能”键选择。电性能参数窗口中上面的窗口显示电压，下面的窗口显示电流，按“正反”按键切换正向或反向测试，窗口显示正向或反电参数。

指示灯：

1. k：光性能参数单位词头，改灯亮，显示数据乘上 1000；
2. mcd 光强：该灯闪烁，指示光性能当前处于光强测试状态，单位为 mcd；
3. lm 光通量：该灯闪烁，指示光性能当前处于光通量测试状态，单位为 lm；
4. uW/sr 辐射强度：该灯闪烁，指示光性能当前处于辐射强度测试状态，单位 uW/sr；
5. V 正向电压 Vf：输出时该灯闪烁，指示处于稳压状态，显示为正向设定电压，单位为 V；
6. V 反向电压 Vz：该灯亮，指示处于反向测量，显示为反向电压，单位为 V；
7. mA 正向电流 If：输出时该灯闪烁；指示处于稳流状态，显示为正向设定电流，单位为 mA；
8. μA 反向电流 Ir：输出时该灯闪烁；指示处于反向测量，显示为反向漏电流，单位为 μA；

按键：

1. 功能：切换光性能参数窗口不同测试功能；
2. 输出：输出或关闭 LED 供电；
3. 正反：切换正向测试或反向测试；
4. 锁存：锁存显示当前测量的结果，同时指示灯停止闪烁。
5. 设定：设定测试条件(即正向电压，正向电流和反向电压)；
6. 定标：对光性能参数进行定标。
7. 校零：用于光电性能参数测量的校零。
8. “>”，“^”，“v”，“.”：在设定或定标时，用于修改数据。

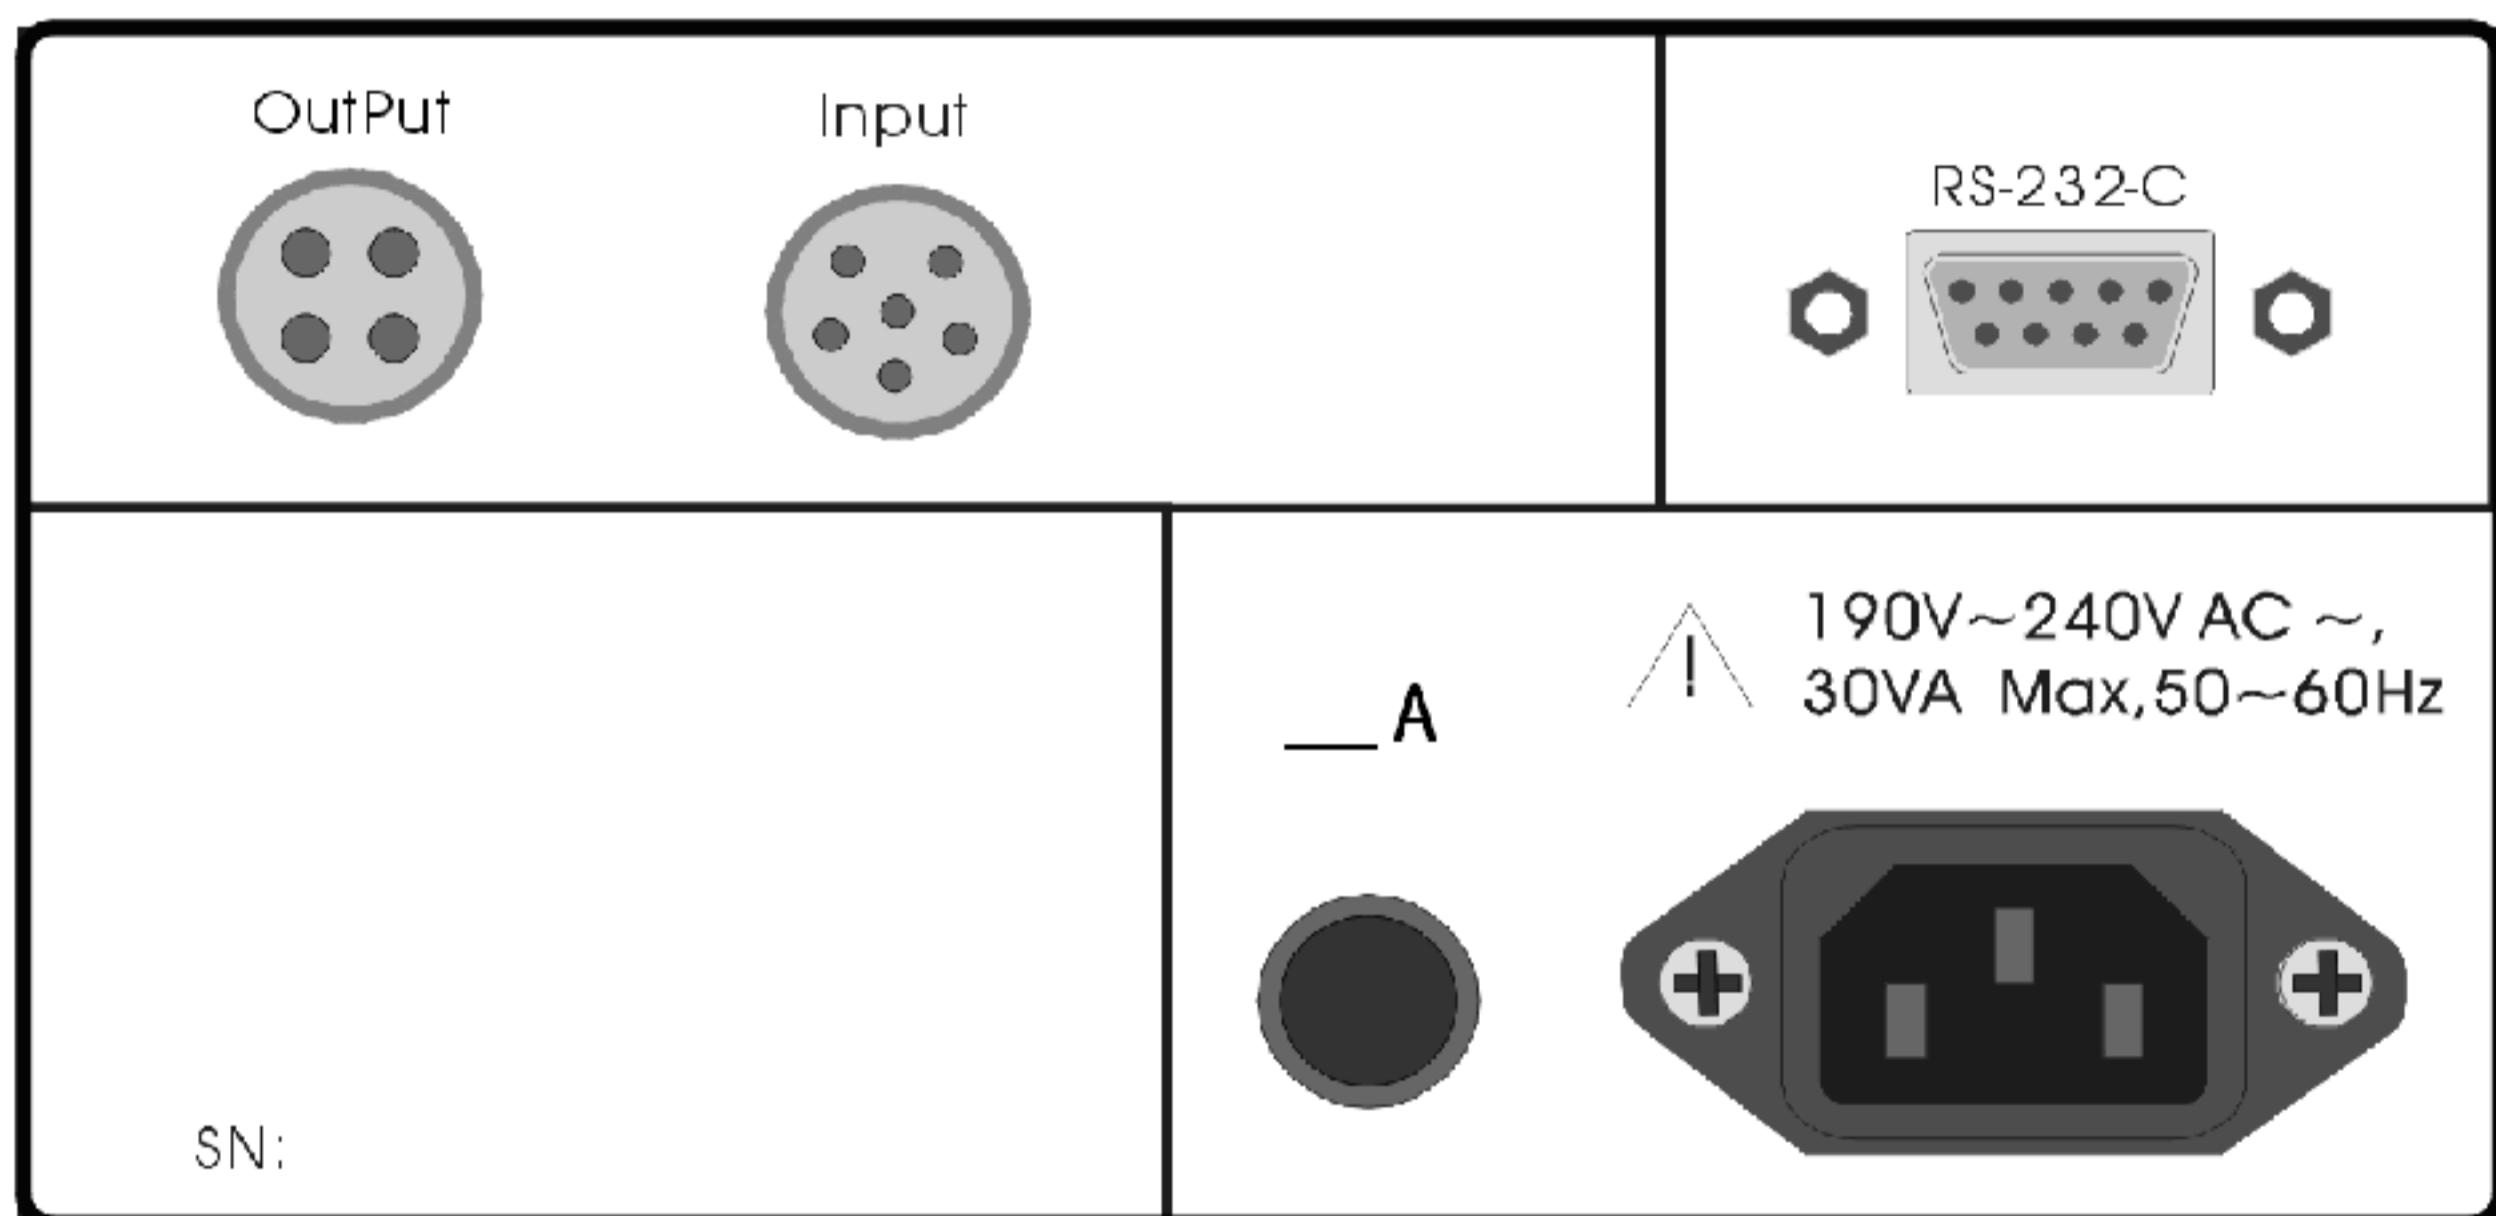
二、仪器后面板说明

图 5 仪器后面板

后面板包括电源滤波器、保险管座、串行通讯口、及给 LED 供电的输出接口和一个探头信号输入的输入接口。

三、光强测试装置说明

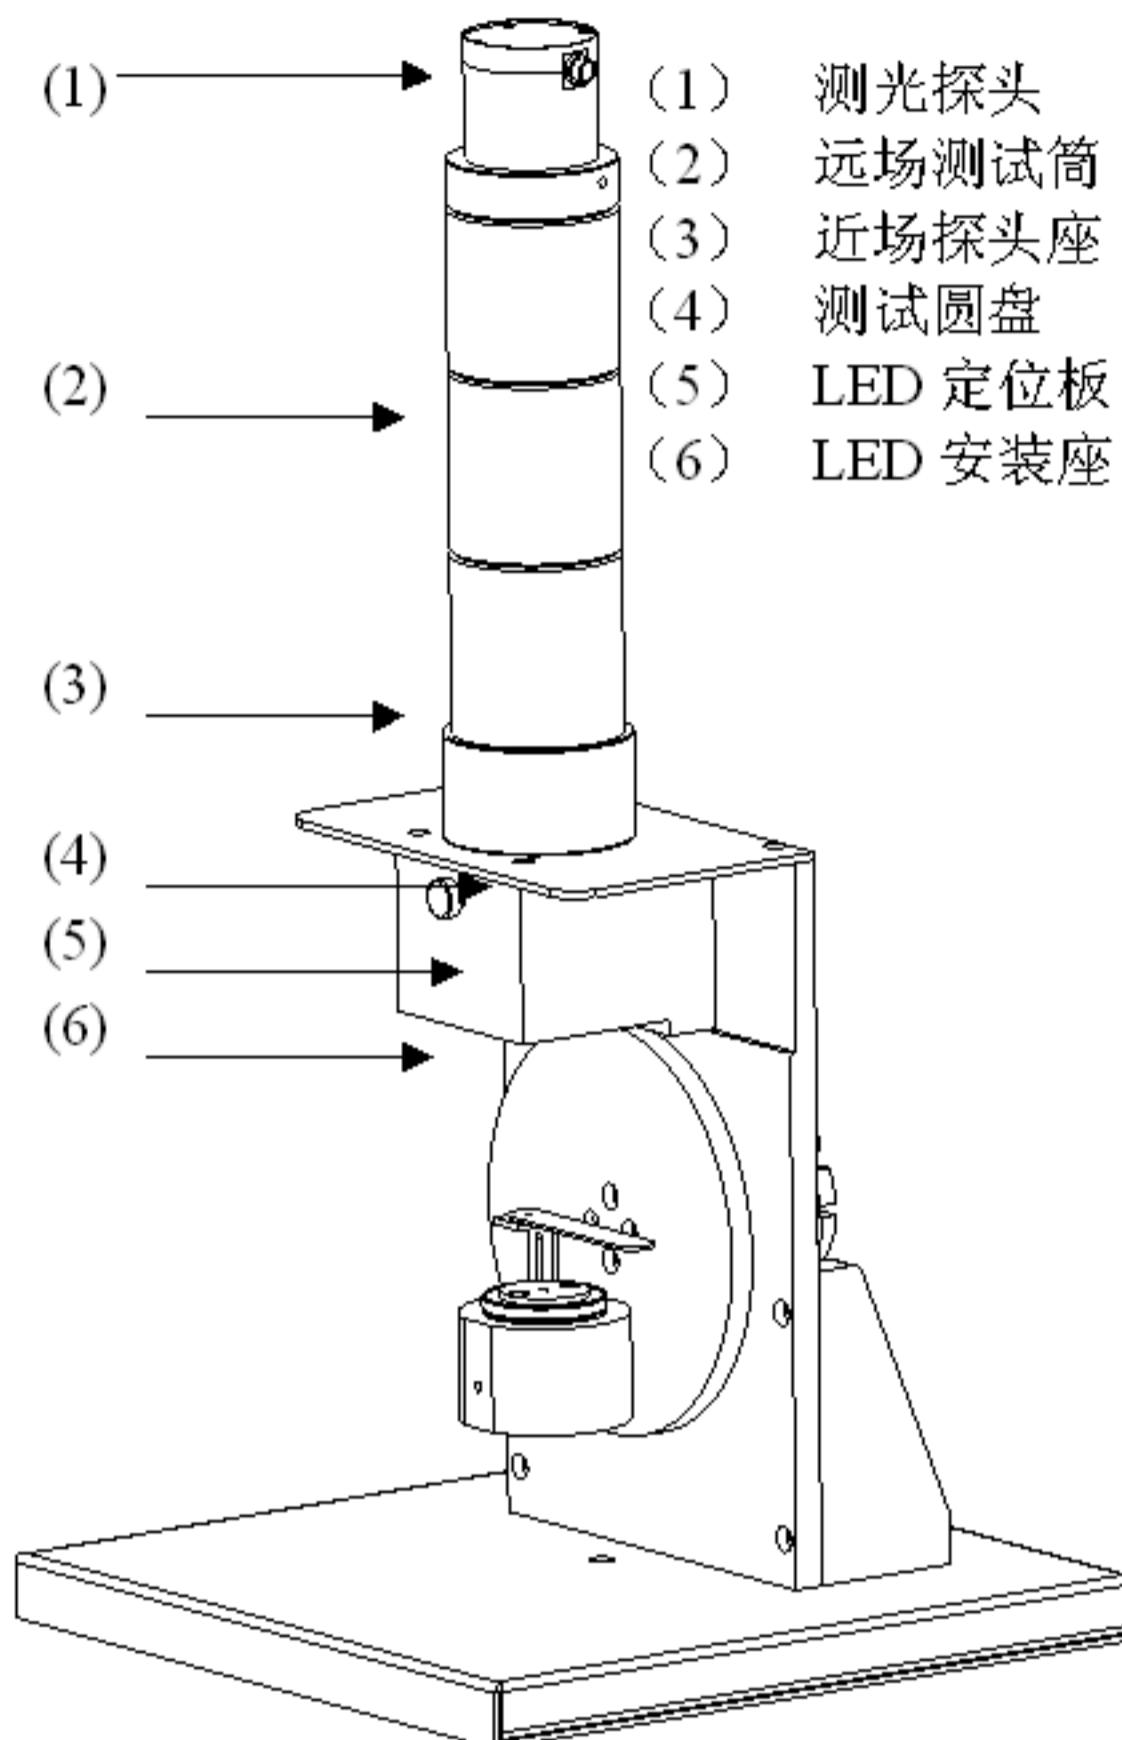


图 6 光强装标意图

图上当前的探头处于远场测试位置，若要放在近场测试，只需要将远场测试筒（2）旋下来，把测光探头（1）放到近场探头座上即可。

第五章 操作说明

一、仪器安装

- 1、从包装箱中取出 HP821 主机和光强测试装置，并排放置于工作台上；
- 2、取出远场测试筒，正时针旋转安装到光强测试装置上（若在近场，取下远场测试筒）；
- 3、将光强测试装置上的为 LED 供电的四芯航空插头插到 HP821 主机后面的四芯航空插座上；
- 4、取出测光探头，装到远场测试筒上；
- 5、将测光探头的 6 芯航空插头插到 HP821 主机后面的 6 芯航空插座上；
- 6、插上 HP821 电源线，打开电源开关。

二、工作条件参数设定

在你插上 LED 测试之前，一定要先进行正向电流、正向电压、反向电压的工作条件参数的设定。设定操作步骤如下：

1. 按“设定”键，下面的窗口显示“SET-”（即设定），窗口后的“mA 正向电流”指示灯点亮，指标当前设定的参数为正向电流；
2. 按“>”、“^”、“v”和“.”四个按键修改上面窗口中的数值；
3. 修改好数值后，按“设定”键进入正向电压的设定操作，窗口后面的“V 正向电压”指示灯点亮。
4. 修改好数值后，按“设定”键进入反向电压的设定操作，窗口后面的“V 反向电压”指示灯点亮。
5. 修改好数据后，再按“设定”键，保存好修改好的数据，退出设定状态。

注意：

设置的正向电压是指输出不接 LED 时的输出端电压，该电压若设置过大，可能会导致 LED 损坏；设置的太小，则不能正常点亮 LED。正确的正向电压应该要设置为比即将要进行测试的 LED 管子的正向电压大 0.5—1V 左右。例如，即将要测试的是小功率白管，其正向电压约为 3 点几伏，可以将正向电压设为 4V，正向电流设为 20mA，反向电压设定为 5V，操作如下：

序号	操作键	窗口显示	说明
1	设定	020.0 SET-	进入设定状态，上面窗口显示已设置好的正向电流值，下面显示“SET-”，指示处于设定状态。第一个数码管在闪烁，指示光标在第一位。
2	>	020.0	光标右移一位
3	^	030.0	光标处数据加一
4	v	020.0	光标处数据减一
5	.	0200.	小数右移一位
6	.	020.0	再按三下小数点键，回到原来位置
7	设定	003.0	进入正向电压设定，前面 2-6 为了演示一下正向电流修改操作过程，若数值已经是设定值，可直接按设定键，进入下一参数的设定。
8	>	003.0	按二次右移键，将光标右移二位
9	^	004.0	光标处数据加一
10	设定	005.0	进入反向电压设定
11	设定		保存以上改好的数据，退出设定状态

三、正反向电参数测试:

1、正向电压：参照前一节设定好测试参数后，插上 LED，中间的窗口即显示为管子的正向电压，最下面的窗口显示为正向电流。

2、反向漏电：按一下“正反”按键，最下面的窗口将显示为反漏电流值，中间的窗口显示为反向电压。此时光性能窗口显示“----”，不显示数据。再按一下“正反”按键，回到正向电压测量。

四、光强测量

在前面设置好工作条件参数后，按“功能”选择光强测试功能，就可以将 LED 插到光强测试装置上进行光强测试了。将 LED 插到光强测试装置上的发光管安装座上（注意正负极方向，LED 的长的管脚为正极，短的管脚为负，对应的插到安装上的“+”“-”安装孔内）；拉出 LED 定位板，调节安装座的上下位置，使 LED 的顶端推到 LED 定位板底部，推回 LED 定位板。转动 LED 测试圆盘，转到不同的角度位置，仪器上显示出不同角度下的光强值，若单位词头指示灯“k”不亮，测当前的测试结果的单位为 mcd；若点亮，则单位为 cd。

五、半光强角的测量

在很多情况都需要对 LED 的半光强角进行测量，下面讲述如何进行半光强角的测量。

- 1、插上 LED，慢慢转动测试圆盘，测出 LED 的最大光强；
- 2、慢慢向左转动测试圆盘，直到当光强为最大光强的一半时，记下此时圆盘的角度位置，假如为 15 度；
- 3、再慢慢向右转动测试圆盘，直到当光强为最大光强的一半时，记下此时圆盘的角度位置，假如为 -15 度；
- 4、将左边和右边的两个度数的绝对值相加即为半光强角，即 30 度。
- 5、其他角度的光强角测量原理相同，如 25%，75% 光强角等。

六、光通量定标

在进行光通量测量之前，需要进行光通量定标。光通量定标操作步骤如下：

- 1、将测光探头安装到积分球上，将积分球上的四芯航空插头插到仪器后面的四芯航空插座上；
- 2、在积分球内装上光通量标准灯；

- 3、按“功能”键，使仪器处于光通量测量状态；
- 4、按“设定”键，将仪器的正向电流和正向电压设定为光通量标准灯所需的值(如 5W 标准灯电流在 420mA~450mA 之间具体按标准灯报告上的数值设置，电压设为 14V)；
- 5、按“输出”键点亮标准灯，等待 10 分钟，待灯稳定后，按“定标”键，仪器显示“CAL”在按定标键，输入标准灯的光通量；
- 6、输入标准灯的光通量后，再按“定标”键，显示定标系数；
- 7、再按“定标”键，保存定标数据，退出定标状态；
- 8、此时，仪器显示的值即测理到的光通量，若光通量和标准值有偏差，可重以上 5、6、7 进行再次定标操作。
- 9、定标完成后，将正向电流和正向压设置到被测 LED 合适值；
- 10、取下积分球内的光通量标准灯，待其冷却后装进盒子保存好。

说明：在输入标准光通量时，使用“>”、“^”、“∨”和“.”四个按键输入数据。标准灯的光通量的单位是“lm”要将前面的“k”指标灯点亮，按“.”键，当小数点在最后一位数上时，再按“.”键即可将“k”灯点亮后，小数点移到合适的位置；再按一个循环，“k”灯又可以熄亮。

七、光通量测量

经上一节进行过光通量定标后，就可以进行光通量测量了。按“测试选择”使仪器工作于“光通量”测量状态，在积分球内装上被测的发光管，关上积分球，仪器上显示的值就是被测管子的光通量。当“k”灯点亮，光通量的单位是“lm”，若不亮，测光通量的单位是“mlm”。

提示：若光度探头从积分球上拆卸过，光通量需要重新进行定标；若上次光通量标定时间较长，为了更准确的测量，也需要重新进行定标。

八、光度校零

当进行光通量或光强测量时，在没有点亮管子时候，读数显示不为零时，需要对仪器进行光度校零。操作步骤如下：

- 1、在保证光度探头没有入射光线的情况下，按“校零”键；
- 2、仪器下面的窗口显示“Zero”，再按一次“校零”键；
- 3、仪器上面的窗口将依次显示光度测量放大器的四档零位值；
- 4、四档零位校准完成后，仪器自动退出校零状态，此时仪器显示将为零。

九、光强定标

光强在仪器出厂时已经进行过光强定标，并给出光强定标系数，用户一般不需要进行光强定标。若用户为了数据的对比方便，也可以对光强进行重新定标。（注意：一定要在光强装置上插上标准 LED 管后方可进行光强定标操作）具体步骤如下：

1. 按“测试选择”键，切换到测量光强功能。
2. 将正向电流和正向电压设定到标准 LED 管所需值，在光强装置上插上标准 LED 管；
3. 待仪器显示稳定后，按三下“>”键，再按“定标”键，显示“CAL-”，按“定标”键，输入标准 LED 的光强；
4. 输入好标准光强值后，再按“定标”键。
5. 此时显示的是光强定标系数，再按“定标”键保存数据即完成定标操作。
6. 注意：光强单位中的“k”灯有没有亮，其操作方法如光通量定标操作中的说明。

仪器被用户自定标后，可以会导致测量的不准确，若要恢复出厂时的数据，可按上面操作到第 5 步时，输入以下的光强定标系数即可。

仪器编号: _____ 光强系数: _____ 日期: _____

第六章 注意事项

- 1、请勿擅自打开该仪器，请勿将仪器倒置；
- 2、严禁将测试座两端短路。
- 3、在打开或关闭仪器电源前，请将 LED 取下，以免损坏 LED。
- 4、在安装 LED 进行测试之前，请确认当前设定的正向电流、5、正向电压是否正确，以免损坏 LED。

第七章 装箱清单

用户收到仪器后，请开箱检查并核对以下物品，若发现遗缺或不符，请立即与本公司或经销商联系。请用户保留仪器的包装纸箱，以便日后可能需要再搬运时使用。每一套 HP821 应包含以下物品：

1、HP821 主机	一台；
2、测光探头	一个；
3、电源线	一根；
4、产品使用手册	一份；
5、合格证书	一份；
6、质保证书	一份；